

INDAGINE TERMOGRAFICA

REPORT

TIPOLOGIA UNITA' : abitativo / residenziale

UBICAZIONE : Comune di Roma – Via XXXXXXXX n°X int.X

COMMITTENTE : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



CONTENUTO FASCICOLO

- REPORT ESPLICATIVO (PAGINE 2/4-3/4-4/4)
- NOTE DEL TECNICO (PAGINA 5/5)


ROMA 15.11.2012

Misurazioni °C

E11	Max	23,2
	Min	22,5
	Average	22,9
Sp1		23,0
Sp2		21,0
Li1	Max	23,1
	Min	20,9
	Average	22,3
Differenza		
Sp1 - Sp2		2,1

Parametri

Emissività:	0.85
Temp. apparente rifl.:	20 °C

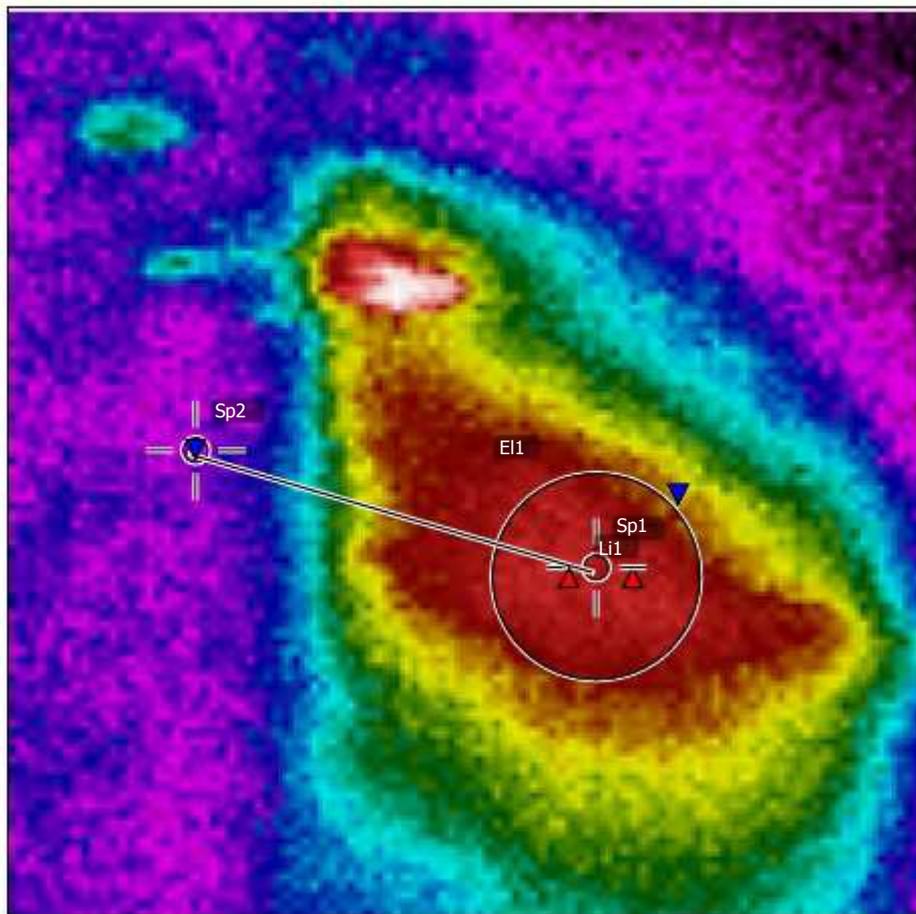

15/11/2012 12.30.58



Rilevato rigonfiamento con differenza di temperatura pari a 2,1 gradi .
 Nessuna presenza di tubazioni a terra .
 Vista la presenza di pareti ammollate per precedente infiltrazione nella parete zona bagno, si presume che il rigonfiamento sia dovuto alla perdita precedente.

104_0861.JPG


Misurazioni

°C

Sp1		20,9
Sp2		27,7
Sp3		22,1
Li1	Max	27,7
	Min	21,8
	Average	23,5

Parametri

Emissività:	0.85
Temp. apparente rifl.:	20 °C

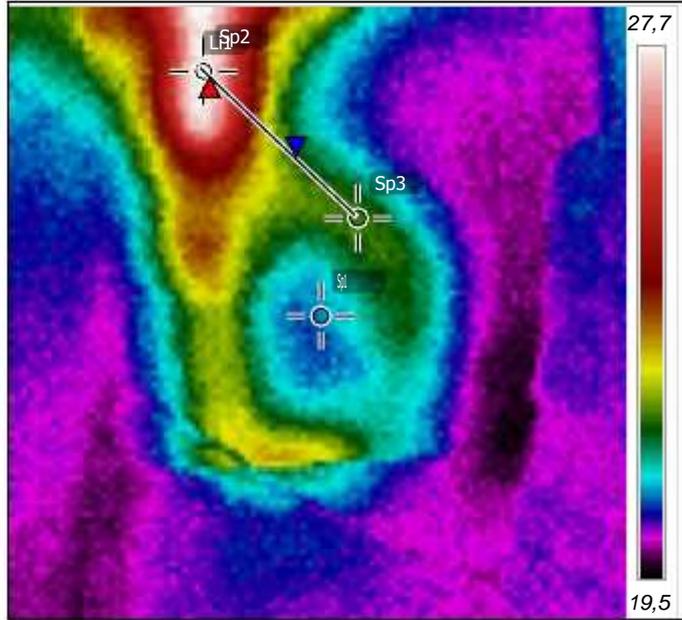

Si evidenzia un'anomalia di forma circolare al ridosso di una parete ammalorata come foto laterale.
 Zona Soggiorno confinate bagno parete perimetrale.


Misurazioni

°C

Sp1		18,9
Sp2		20,1
Sp3		18,8
Li1	Max	20,2
	Min	18,8
	Average	19,5
Differenza		
Sp3 - Sp2		-1,3

Parametri

Emissività:	0.85
Temp. apparente rifl.:	20 °C

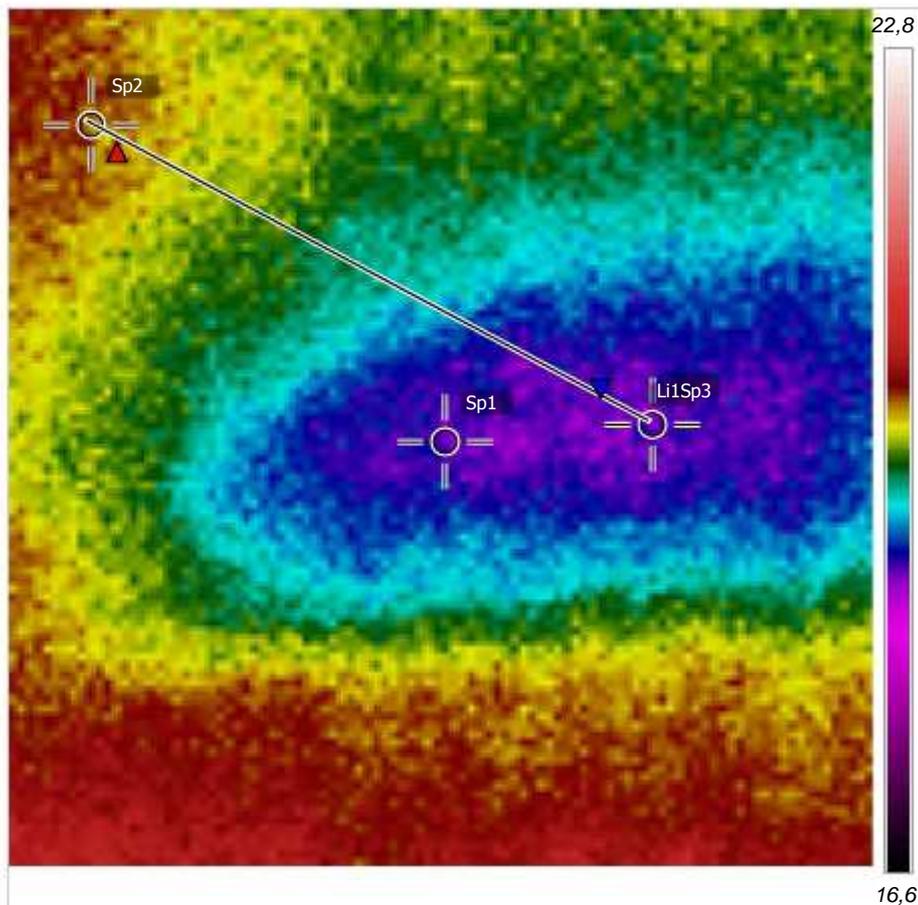

15/11/2012 12.30.59



Zona camera da letto confinante con bagno. E' rilevabile una differenza di temperatura nella parte bassa della parete in corrispondenza del wc dovuta a lieve perdita visibile anche ad occhio nudo nel bagno stesso .

104_0865.JPG

Commenti conclusivi:

Vista la cronostoria descrittaci dalla committenza, su una precedente perdita cospicua, che al nostro intervento era stata già riparata; Visto lo stato di rigonfiamento della zona soggiorno visibile in più aree dello stesso e visto anche un probabile ammaloramento delle tubazioni condominiali;

E' facilmente ipotizzabile che il parquet si sia distaccato in più punti a seguito della perdita di acqua riparata e che a suo tempo ha conseguentemente infiltrato al di sotto dello stesso parquet portando al suo distacco.

Tanto dovevo ad espletamento dell'incarico ricevuto

Roma il 15 Novembre 2012

*IL TECNICO
XXXXXXXXXX*

.....